




Cuerpo del conector

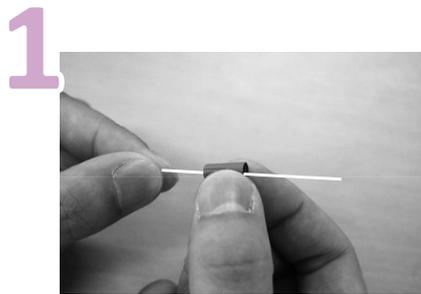


Insertar la bota en la FO

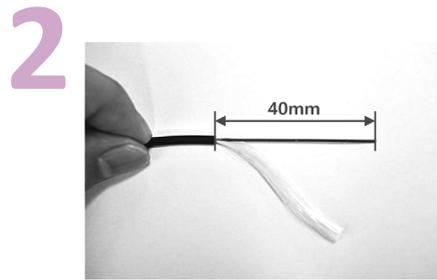


Pelar la cubierta de la FO 40mm

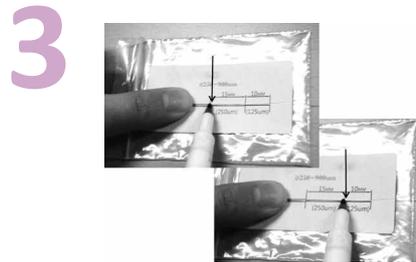


Utilice la etiqueta del conector para pelar buffer(250um) a 15mm y el cladding (125um) a 10mm. La longitud del cladding inicialmente deberá de ser de 22mm.

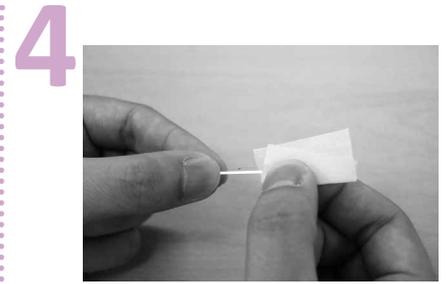

Limpie la fibra con una toallita impregnada ligeramente en alcohol isopropílico.

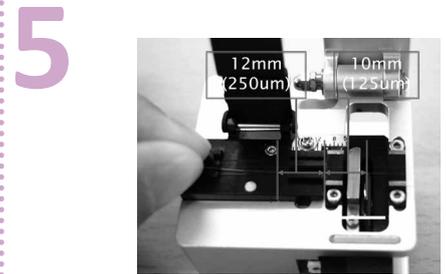


Cortar el cladding (125um) dejándolo a 10mm.

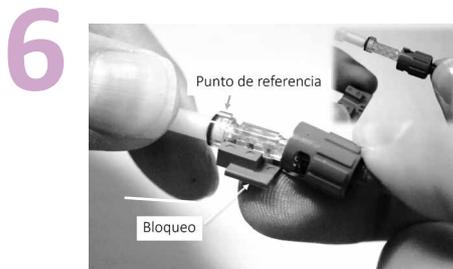

Retirar el bloqueo e insertar la fibra con cuidado hasta que la fibra quede flexionada.



Mantener el cable flexionado y simultáneamente presionar ligeramente el bloqueo del conector hasta escuchar un "click"

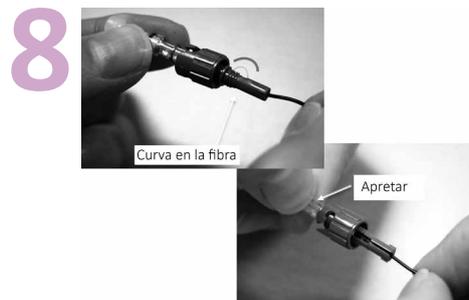

Antes de roscar la bota del conector cortar las aramidas dejando +1cm que se roscarán sobre la bota para aportar tracción a la conexión.



Conector finalizado.



Desenroscar la bota y volver a colocar la base para liberar la fibra y poder volver a iniciar el proceso.