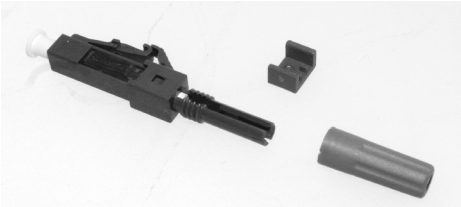

Conector para cables de 2mm.
En caso de utilizar cables ajustados (0,9mm) deberá utilizar fan-out no incluido.

1

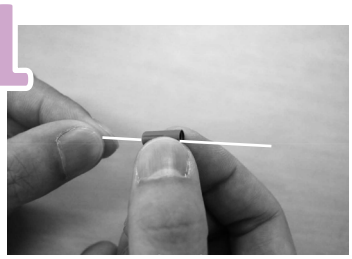

Insertar la bota en la FO

2

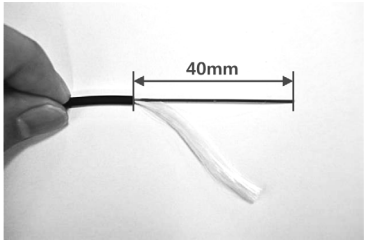

Pelar la cubierta de la FO 40mm

3

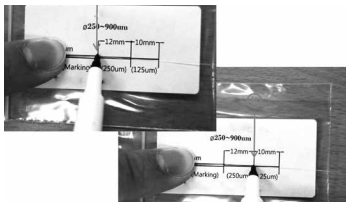

Utilice la propia etiqueta del conector para dejar la fibra pelada con las distancias correctas.
*12mm(Buffer 250um).
*10mm(Cladding 125um).
Para poder cortar los 10mm de cladding en el cleaver deje 20mm de longitud en un primer momento.

4

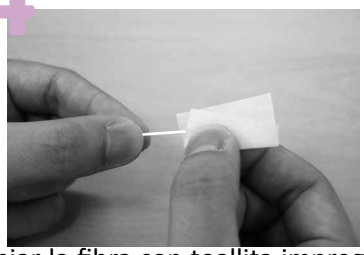

Limpiar la fibra con toallita impregnada en alcohol isopropílico previamente.

5

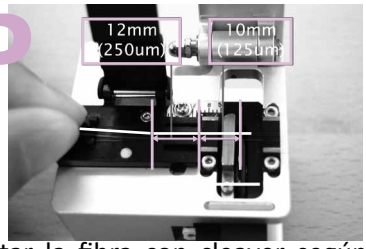

Cortar la fibra con cleaver según las medidas anteriores.

6

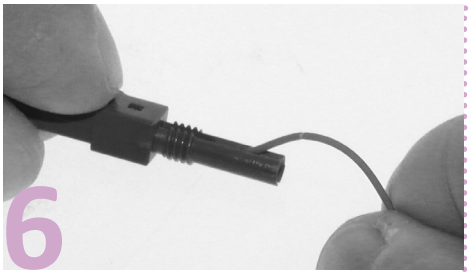

Quitar el seguro del conector situada en su parte inferior. Introducir la fibra con cuidado evitando rozar la punta e insertar hasta que la fibra flexione.

7

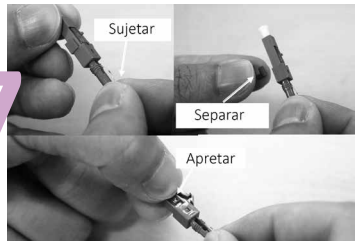

Mantener el cable flexionado y simultaneamente presionar ligeramente la parte superior del conector hasta escuchar un “click”.

8

Cortar las aramidas dejando +-1cm y posteriormente roscar la bota en el conector, estas aramidas aportarán tracción.

9

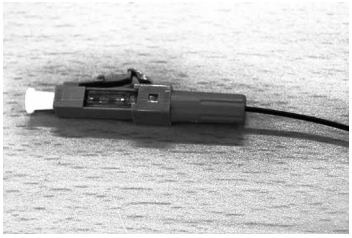

Conector finalizado.

Reutilización.

1

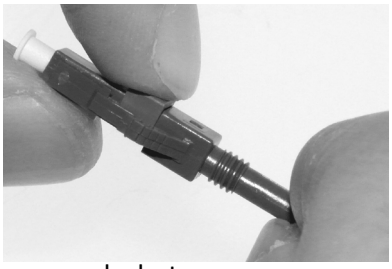

Desenroscar la bota y poner nuevamente el seguro por la parte inferior del conector, este liberará la fibra y podrá comenzar nuevamente el proceso.